


Electric soldering iron
Stand on the holder.

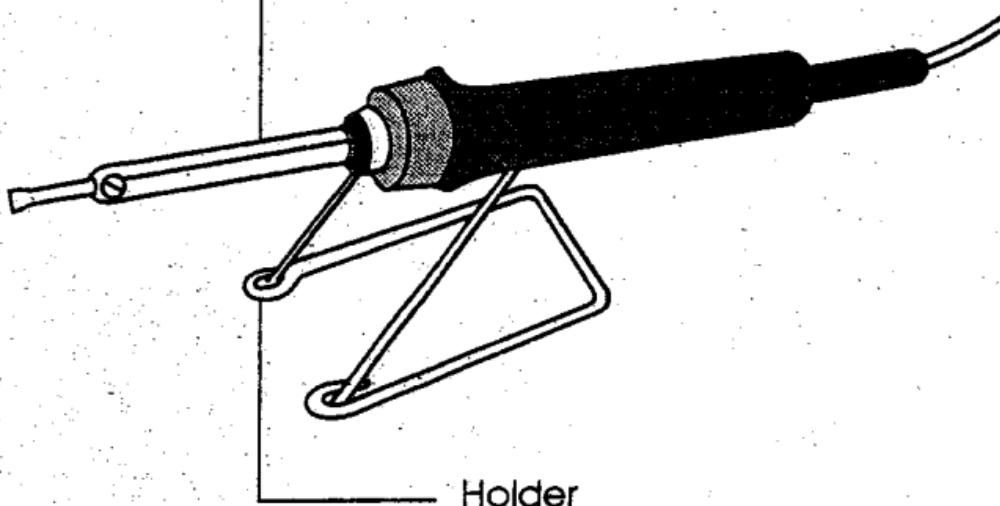

Holder

GEBRAUCHSANLEITUNG

Dieser Lötkolben ist nur für den Anschluß an ein Wechselstromnetz geeignet.

Verbinden Sie den Lötkolben mit der Wandsteckdose, und nach ca. 3 Minuten ist die Spitze heiß genug, um den Lötzinn zu schmelzen. Falls Sie eine neue Lötspitze einsetzen, müssen Sie diese zuerst mit einer Zinnschicht überziehen. Verwenden Sie stets Lötdraht mit Fließmittel.

Stecken Sie den Lötkolben aus, und lassen Sie diesen abkühlen, um die Spitze auszuwechseln. Lockern Sie die zwei Fixierschrauben und ziehen Sie die alte Lotspitze heraus. Setzen Sie die neue Lotspitze ein und ziehen Sie die Fixierschrauben an. Vergessen Sie nicht, die neue Spitze vor dem Löten mit einer Zinnschicht zu überziehen. Beim Löten sollten Sie zuerst etwas Lötzinn auf die Spitze aufbringen und diese mit der Lötstelle in Kontakt bringen, bis alle Teile heiß genug sind, um das Lötzinn zu schmelzen. Bringen Sie nun das Lötzinn an der Lötstelle auf (nicht an der Spitze). Belassen Sie die Lotspitze im Kontakt mit der Lötstelle, bis das Lötzinn vollständig in die Verbindung geflossen ist. Sie müssen verschmutzte Lötstellen vor dem Löten reinigen. Halten Sie die Lotspitze stets sauber und achten Sie darauf, daß diese stets mit einer Zinnschicht überzogen ist.

"Dieses Gerät muß auf seinem Ständer abgestellt werden."