


# MT 6

## Electronic Metal Locator

### Caution:

1. The MT 6 will only locate metal objects. Nonmetallic objects such as wood studs or PVC pipe cannot be located with this product.

2. Avoid wearing any jewelry, including watches, when using this product. The metal may cause inaccurate results.

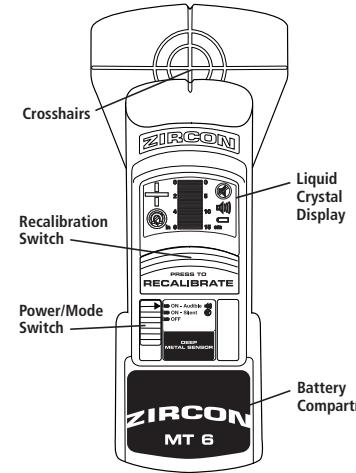

**ZIRCON**

### LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon\*, freight prepaid with proof of purchase date and \$5.00 to cover postage and handling, will be repaired or replaced at Zircon's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the one year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.


In accordance with government regulations, you are advised that:  
(i) some states do not allow limitations on how long an implied warranty

lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to you, and further (ii) this warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.  
Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales receipt) and \$5.00 to cover postage and handling, to:  
UPS SCS C/O ZIRCON RETURNS  
Lohstrasse 30a  
85445 Schwangau  
Munich, Germany  
Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, shall be returned with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.  
Customer Service, 1-800-245-9265 or 1-408-866-8600  
E-mail: info@zircon.com  
U.S. Patent #5729143  
©2006 Zircon Corporation • P/N 62148 • Rev C • 12/06

## Elektronisches Metallsuchgerät MT 6

**Achtung:**  
1. Der MT 6 kann nur metallische Gegenstände orten. Nichtmetallische Gegenstände wie z.B. Holzpfosten oder PVC-Rohre können mit diesem Produkt nicht angezeigt werden.

2. Tragen Sie möglichst keinen Schmuck einschließlich Armbanduhren, während Sie dieses Produkt verwenden. Das darin enthaltene Metall kann ungenaue Ergebnisse verursachen.

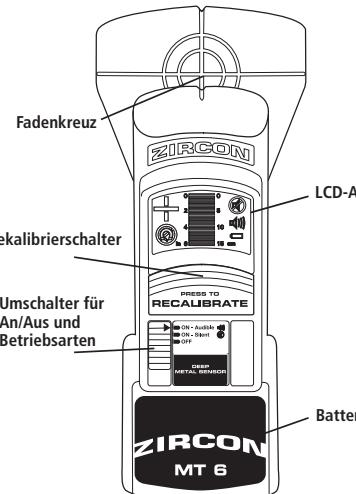

**ZIRCON**

### BEGRENzte GEWÄHRLEISTUNG FÜR 2 JAHRE

Zircon Corporation ("Zircon") garantiert für die Dauer zweie Jahre ab Kaufdatum, daß das Gerät unter den gegebenen Bedingungen ordnungsgemäß funktioniert. Wird ein beliebiges Produkt im Rahmen der Garantiezeit an Zircon\*, Fracht bezahlt, unter Beilage des Kaufnachweises und \$5.00 für Versandkosten zurückgeschickt, wird das Produkt nach Ermessen von Zircon entweder repariert oder ersetzt. Diese Gewährleistung ist auf die elektronischen Schaltkreise und das Originalgehäuse des Produkts beschränkt. Schäden durch Mißbrauch, unangemessene Verwendung oder Vernachlässigung sind speziell ausgenommen. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich anderen Garantien, gleich, ob ausdrücklich oder stillschweigend, und Zircon darf nicht durch anderweitige Gewährleistungen oder Ansprüche beliebiger Art gebunden oder verpflichtet werden. Jegliche stillschweigenden Gewährleistungsansprüche, die dieses Produkt geltend machen, sind auf den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum beschränkt.

IN KEINEM FALL IST ZIRCON HAFTBAR FÜR KONKRETE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS BESITZ, VERWENDUNG ODER FEHLFUNKTION DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.


Bezüglich behördlicher Regelungen gilt folgendes:

(i) In einigen Ländern ist eine Einschränkung der Gelungsdauer einer stillschweigenden Gewährleistung und/oder der Ausschluß bzw. die Einschränkung zufälliger Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, so daß


die vorgenannten Einschränkungen und/oder Ausschlüsse für Sie nicht gelten; der weiteren (ii) verleiht diese Gewährleistung Ihnen spezielle rechtliche Ansprüche, und Sie haben darüber hinaus ggf. weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.  
Schicken Sie das Produkt, Fracht bezahlt, unter Beilage des Kaufnachweises (Kaufbeleg mit Datum) und \$5.00 für Versandkosten an:  
UPS SCS C/O ZIRCON RETURNS  
Lohstrasse 30a  
85445 Schwangau  
Munich, Germany  
Achten Sie darauf, daß Sie Ihren Namen und die Rücksendeadresse beilegen. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Ablauf der Garantiezeit für kein Kaufnachweis vorgelegt wird, wird das Produkt nach Reparatur zurückgesandt und die Arbeitszeiten per Zahlung bei Empfang in Rechnung gestellt. Der Lieferzeitraum beträgt 4 bis 6 Wochen.  
Kundendiensttelefon (englisch): 001-800-245-9265  
oder 001-408-866-8600  
E-mail: info@zircon.com  
U.S. Patent #5729143  
©2006 Zircon Corporation • P/N 62148 • Rev C • 12/06

## INSTALLING THE BATTERY

- 1 Slide open the battery compartment door and connect the 9-volt battery to the battery clip. Insert the battery into the MT 6 battery compartment and replace the door. With normal use, one 9-volt battery should last approximately one year.

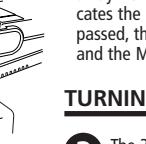

## GETTING FAMILIAR WITH THE DISPLAY

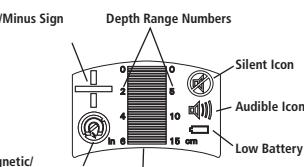

- 2 The display has indicators that indicate status and show information about detected objects (targets).

There are 3 status indicators: low battery, audible, and silent icons. The low battery icon is displayed when the battery has less than five hours of use remaining. The AUDIBLE icon will always be on when the unit is in the AUDIBLE mode. In the SILENT mode, the SILENT icon will be active. The remaining icons indicate information about a target:

- The magnetic icon is displayed whenever the unit detects magnetic material, such as iron. If nonmagnetic material (copper, for example) is detected, the icon will show a line through the magnet. Neither icon is displayed until the MT 6 detects metal at less than 6 in. (152 mm) deep.
- The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.
- The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

Note: If the unit fails to calibrate, you will hear a long, low-pitched tone and all the depth bars will be displayed. If this happens, check the area for any large metal objects and remove them or move the unit to a different location. Then try turning the unit on again.

- 3 To turn the unit on by moving the mode switch to either the AUDIBLE or SILENT position. This should be done in air and away from any metal.

- 4 The MT 6 performs a calibration immediately after it is turned on.
- Note: If the unit fails to calibrate, you will hear a long, low-pitched tone and all the depth bars will be displayed. If this happens, check the area for any large metal objects and remove them or move the unit to a different location. Then try turning the unit on again.

- 5 The 3 position mode select switch turns the MT 6 on and off and selects either audible or silent operation.

- 6 Turn the unit on by moving the mode switch to either the AUDIBLE or SILENT position. This should be done in air and away from any metal.

- 7 The MT 6 performs a calibration immediately after it is turned on.

Note: If the unit fails to calibrate, you will hear a long, low-pitched tone and all the depth bars will be displayed. If this happens, check the area for any large metal objects and remove them or move the unit to a different location. Then try turning the unit on again.

- 8 Turn the unit off by moving the mode switch to the OFF position.

- 9 The auto power off feature turns off the MT 6 after five minutes of inactivity. After it turns off, the unit loses its calibration.

## TURNING THE MT 6 ON AND OFF

## RECALIBRATION FOR MAXIMUM DEPTH ACCURACY

- 10 The MT 6 automatically calibrates at turn on. However, depth accuracy is dependent on the materials in the vicinity of the measurement, in particular, when the materials may contain metal or metallic minerals, as is common with various mixes of concrete. Thus, it is often beneficial to recalibrate after prescanning targets before making a final determination of depth. Recalibration will not affect the positioning accuracy.

To recalibrate:

- 11 Locate an area on the surface where there is no indication of metal.

Note: If a grid pattern exists, such as may occur with rebar in concrete, there may be no area free of metal. In this case, best results may be obtained by calibrating midway between targets. However, accuracy may be affected and recalibration may not improve overall depth accuracy.

- 12 Press and release the PRESS TO RECALIBRATE switch. All icons on the display will light momentarily during calibration.

- 13 Rescan target areas. A final determination of depth can now be obtained from the depth indicator.

14 Note: 1. Before scanning, wipe the area to be scanned clean of sand and pebbles.

2. If the scanning surface is fairly rough, place a thin piece of cardboard between the surface and the unit. The thickness of the cardboard must be subtracted from the depth reading to determine the actual depth to the target when using this procedure.

- 15 Turn on the unit away from the surface to be scanned.

- 16 Place the unit on the scanning surface and move from side to side. As a target is approached, an increasing number of depth bars will show. At the point closest to metal, the plus sign will change to a minus sign and there will be a beep (in AUDIBLE mode).

17 The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

18 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

19 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

20 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

21 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

22 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

23 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

24 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

25 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

26 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

27 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

28 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

29 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

30 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

31 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

32 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

33 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

34 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

35 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

36 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

37 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

38 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

39 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

40 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

41 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

42 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

43 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

44 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

45 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

46 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

47 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

48 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

49 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

50 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

51 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

52 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

53 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

54 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

55 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.

56 The depth range numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 15 cm.

57 The depth bars represent the depth of the target. Depth is indicated in both inches and centimeters. The bars begin from the bottom of the display and sequentially turn on as the MT 6 gets closer to the metal. The depth numbers correspond to the depth to the top surface of the metal target.</p


## MT 6

# Détecteur Electronique de Métal

### Attention:

1. Le MT 6 ne localise que les objets en métal. Les autres objets tels les montants de bois ou les tuyaux en PVC ne peuvent pas être détectés.

2. Evitez de porter toute bijouterie, montres comprises, en utilisant ce produit. Le métal peut provoquer des résultats imprécis.

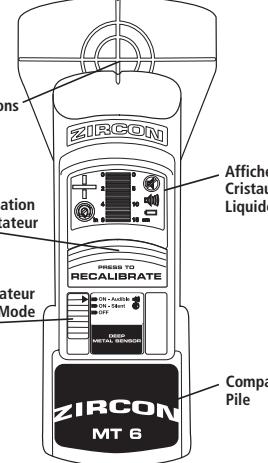

**ZIRCON**

### GARANTIE LIMITÉE 2 ANS VALABLE UNIQUEMENT EN FRANCE et DOM/TOM

Zircon Corporation (Zircon) garantit cet appareil contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat. Tout appareil sous garantie sera réparé ou remplacé au choix de Zircon moyennant une participation forfaitaire de 5,00 \$ pour frais de port et de manutention port et de manutention. Cette garantie est limitée au circuit électronique et au boîtier originaux de l'appareil et exclut spécifiquement les dommages résultant d'abus, d'utilisation non raisonnable ou de négligence. Toutes les garanties implicites applicables couvrant cet appareil sont limitées à une période d'un an à partir de la date d'achat.

ZIRCON NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES PROVENANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL.

Pour tout autre pays francophone où serait vendu ce produit, le cadre de garantie décrit plus haut s'applique exclusivement dans le cadre de la législation de ce pays. Veuillez vous informer auprès du vendeur.

## MT 6

# Elektronische metaalzoeker

### Let op:

1. De MT 6 zoekt alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

2. Wanneer u dit product gebruikt, geen juwelen, waaronder een horloge, dragen. Het metaal kan er de oorzaak van zijn dat de resultaten onnauwkeurig zijn.


**ZIRCON**

### BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR


Zircon Corporation ("Zircon") garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkmanschap gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. Een defect product dat gedekt wordt door een garantie en getoetst wordt naar Zircon, verzendingskosten vooraf betaald met de aankoopbewijs (gedateerd ontvangstbewijs) en \$5,00 voor verzendings- en verpakkingenkosten, zal gerepareerd of vervangen worden na goedkeuring van Zircon. Deze garantie is beperkt tot de elektronische circuits en de originele behuizing van het product, in het bijzonder met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik of verwaarlozing. Deze garantie vervangt alle andere garanties, hetzij expliciet of impliciet, en geen andere verklaringen of claims van welke aard dan ook zijn bindend of houden een verplichting in voor Zircon. Alle gheimpliceerde garanties die van toepassing zijn op dit product zijn beperkt tot de periode van één jaar na aankoop. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL ZIRCON WETELIJKE AANSPRAKELIJKIJN ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORLOOPT UIT HET BEZITTEN, GEBRUIK OF NIET FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUCT.

Overeenkomstig met overheidsgeregelingen wordt u op de hoogte gebracht dat (i) sommige staten geen beperkingen toelaten met betrekking tot de lengte van een gheimpliceerde garantie en/of exclusie of

## INSTALLATION DE LA PILE

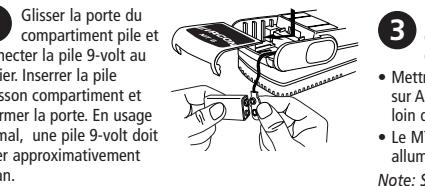

## SE FAMILIARISER AVEC L'AFFICHEUR

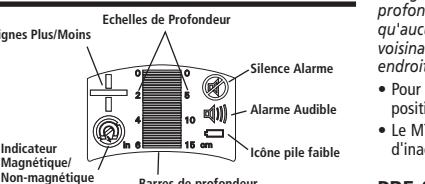

## 2 Les indicateurs de l'afficheur montrent le status et les informations sur les objets détectés.

(cibles). Les indicateurs montrent 3 états: pile faible, alarme audible et silencieuse icons. L'icône de pile faible apparaît si il reste à la pile moins de 5 heures d'autonomie. L'icône AUDIBLE est toujours visible quand l'outil est en mode AUDIBLE mode. En mode SILENCE, l'icône SILENCE sera active. Les autres symboles donnent des informations sur une cible:

- L'icône magnétique s'affiche si l'appareil détecte un matériau magnétique tel le fer. S'il s'agit d'un matériau non-magnétique (par ex. cuivre), l'icône montrera un l'aimant barré. Aucune icône ne s'affiche tant que le MT 6 ne pas détecté de métal à moins de 152 mm de profondeur.
- Les barres de profondeur représentent la profondeur de la cible. La profondeur est indiquée en inches et en centimètres. Les barres commencent depuis le bas de l'afficheur et s'allument au fur et à mesure que le MT 6 approche du métal. Les chiffres de profondeur correspondent à la surface supérieure de la cible.
- Le signe Plus indique que l'on se rapproche du métal, et le signe Moins que l'on s'en éloigne. Si l'outil est immobile, l'icône indique le mouvement le plus récent. Si une cible est dépassée, le signe Plus change pour Moins et le MT 6 sonne (en mode AUDIBLE).

## 3 Le sélecteur de mode à 3 positions mode allume et éteint les 3 MT 6 et permet le choix d'opération en mode audible ou silencieux.

4 Mettre l'unité en marche en plaçant le sélecteur soit sur AUDIBLE soit sur SILENCE. Ceci se fait dans l'air et loin de tout métal.

5 Le MT 6 se calibre automatiquement à la mise en route. Toutefois, la précision de la profondeur dépend des matériaux au voisinage de la mesure, en particulier, si ces matériaux peuvent contenir du métal ou des minéraux métalliques, chose commune dans divers mélanges de béton. Ainsi, recalibrer est souvent intéressant après un pré-scanning de cibles avant une mesure finale de profondeur. Recalibrer n'affecte pas la précision de position.

6 Pour éteindre le MT 6, placez le sélecteur de mode en position OFF.

7 Le MT 6 s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité. Une fois éteint, il perd sa calibration.

## PRE-SCANNER LA ZONE CIBLE

## ALLUMEZ ET ETEINDEZ MT 6

8 Note: Si la calibration ne se fait pas, vous entendrez un signal long et grave et toutes les barres de profondeur seront affichées. Si cela arrive, contrôlez qu'aucun objet métallique important ne soit au voisinage et retirez-le ou déplacez l'outil à un autre endroit. Puis rallumez le MT 6.

9 Pour éteindre le MT 6, placez le sélecteur de mode en position OFF.

10 Le MT 6 s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité. Une fois éteint, il perd sa calibration.

## PRECISION DE PROFONDEUR ET TAILLE DE CIBLE

## RECALIBRATION POUR PRECISION DE PROFONDEUR MAXIMUM

11 Note: 1. Avant de scanner, nettoyer la zone à scanner de tout sable et caillou.

2. Si la surface à scanner est assez rugueuse, glissez une fine feuille de carton entre la surface et l'outil. L'épaisseur du carton doit être déduite de la lecture de profondeur pour déterminer la distance réelle à la cible en utilisant cette méthode.

3. Pressez et relâchez le bouton PRESS TO RECALIBRATE.

Toutes les icônes sur l'afficheur s'allumeront momentanément durant la calibration.

4. Re-scannez les zones cibles. La détermination finale de profondeur peut à présent être obtenue sur l'indicateur.

## CONSIDERATIONS PARTICULIERES

## Surfaces rugueuses:

retirez sable et cailloux de la zone à scanner. Si la surface est toujours assez inégale,

placer un carton très fin entre la surface et l'outil.

L'épaisseur du carton doit être soustraite de la mesure de profondeur pour déterminer la profondeur réelle de la cible.

## Variations de température:

Le MT 6 est conçu pour servir à environ 21°C. La sensibilité décroît sensiblement à de plus hautes températures, mais n'est pas notablement affecté par des températures plus basses.

## Objets non-métalliques:

Le MT 6 ne localise que les objets en métal. Les matériaux non-métalliques tels le bois, la céramique ou le PVC ne peuvent pas être localisés par cet outil.

## Calibrage directement sur une cible en métal:

Béton et poutrelles sont dans des parties qui peuvent avoir été coulées à des moments différents

## Calibrage et/ou mesure de profondeur pour chaque pièce de métal.

Soyez toujours prudent et portez des lunettes de sécurité en cloutant, découpant ou perçant des murs, planchers, et plafonds qui pourraient contenir des objets en métal.

## Calibrage et/ou mesure de profondeur pour chaque segment de béton.

Pré-scanner chaque segment séparément; calibrez et déterminez la profondeur des cibles pour chaque segment de béton.

## Calibrage et/ou mesure de profondeur pour chaque segment de béton.

• Pour une précision maximum dans le béton, soyez sûr qu'il est totalement sain.

## Calibrage et/ou mesure de profondeur pour chaque segment de béton.

• Recalibrer à chaque changement de mode ou de mise en marche de l'outil.

## Calibrage et/ou mesure de profondeur pour chaque segment de béton.

• Ignorez le beep et suivez les barres de profondeur pour localiser la cible.

## Avertissement d'enregistrement FCC Part 15 Class B

Cet appareil a été testé et se conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles

de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles si l'équipement est utilisé en installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner des fréquences radio et, si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut générer des interférences nuisibles avec les communications radio. Si il n'y a toutefois aucune garantie qu'il n'y ait pas d'interférence dans une

installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévision, ce que l'on peut déterminer en l'éteignant et le rallumant, il est suggéré de tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

(1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

(2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

(3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché (s'il y a lieu).

(4) Consultez le vendeur ou un technicien radio/télé pour obtenir de l'aide.

## INSTALLEEREN VAN DE BATTERIJ

## 6 Les lectures de profondeur sont spécifiquement modulées pour 6 mesurer tuyaux de cuivre de 12/13mm ou poutrelles de #4. Pour tout autre objet en métal, la lecture de profondeur du MT 6 sera moins précise.

7 Les petits objets comme des têtes de clous seront plus superficiels qu'indiqués.

8 Pour les poutrelles autres que #4, la précision de lecture est de ±2,54 cm.

9 Pour les tuyaux de cuivre de 6mm, la profondeur réelle sera de ±30% plus en surface qu'indiquée.

## DE MT 6 AAN EN UIT ZETTEN

## HET SCHERM LEREN GEBRUIKEN

## 7 Continuez à scanner pour déterminer s'il s'agit de cibles multiples. Si une profondeur précise est importante, déterminez une zone libre de métal pour recalibrer (Voir section suivante).

## OPNIEUW KALIBREREN VOOR MAXIMALE GEVOELIGHEID

## 5 De MT 6 kalibreert automatiquement lorsqu'il est mis en route.

6 Note: 1. Avant de scanner, nettoyez la zone à scanner de tout sable et caillou.

7 Zet l'appareil à l'horizontale et contrôlez la précision de lecture de profondeur.

8 Indien u wenst, kunt u de doelobjecten markeren. Een dradenkruis boven op en aan de voorzijde van het apparaat toont waar de gevoeligheid het hoogste is.

## PRESCANNEN VAN HET DOELGEBIED

## 1 Schuif de deur van het batterijcompartiment en sluit de 9 V batterij aan op de batterijclip. Steek de batterij in het MT 6 batterijcompartiment en breng de deur opnieuw aan.

2 Bij normaal gebruik zou een 9V batterij ongeveer een jaar moeten meegaan.

## 2 Het scherm heeft indicatoren die de status weergeven en informatie geven over waargenomen objecten (doelen). Er zijn 3 statusindicatoren: pictogrammen voor lage batterij, hooraar en stil. Het lage batterij pictogram wordt weergegeven wanneer de batterij minder dan vijf gebruikskeren heeft. Het HOORBAR pictogram staat altijd aan als het apparaat in de AUDIBLE (HOORBAR) modus staat. Het STILL (STILLE) pictogram is actief in STILL modus.

3 Als het apparaat niet kalibreert, hoort u een lange, lage toon en alle dieptebalken zullen worden weergegeven. Als dit gebeurt moet u het gebied controleren op grote metalen objecten en ze verwijderen, of moet u het apparaat naar een verschillende plaats brengen. Probeer daarna om het apparaat opnieuw aan te zetten.

4 Om de MT 6 uit te zetten, beweegt u de modusschakelaar naar de OFF (UIT) stand.

5 De uitschakelvoorziening van de automatische voeding schakelt de MT 6 na vijf minuten non-activité uit. Nadat het apparaat uit staat, verliest het apparaat zijn kalibratie.

## 3 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 4 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 5 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 6 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 7 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 8 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 9 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 10 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 11 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 12 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.

## 13 De MT 6 moet alleen voor metalen objecten. Niet-metalen objecten, zoals houten stijlen of PVC buizen, kunnen niet met dit product worden waargenomen.